



ASCISSE s.r.l.

Via F. A. Pigafetta 30  
00154 Roma


Tel.065741292

www.ascisse.it



Rapporto di  
taratura

## MP 200 Manometro

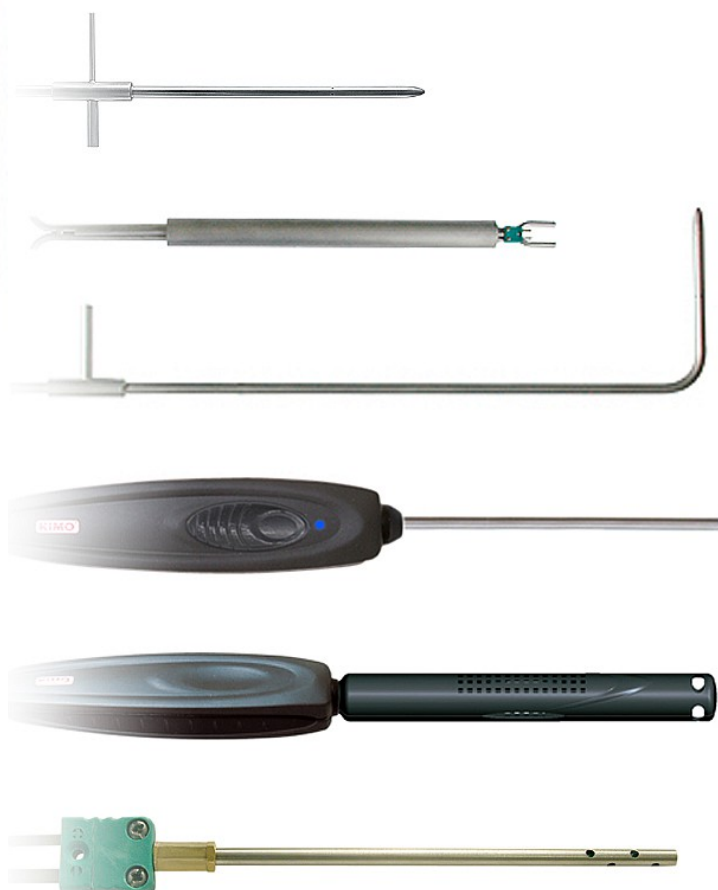



<b>I – Specifiche tecniche</b>	<b>4</b>
Caratteristiche tecniche	4
Specifiche	4
<b>II – Introduzione</b>	<b>5</b>
Descrizione	5
Collegamenti	6
<b>III – Navigazione</b>	<b>7</b>
<b>IV – Menù</b>	<b>8</b>
Menù di sonda	8
Funzioni	8
Pressione	8
Flusso d'aria	8
Area	8
Tipo di condotto	8
Dimensioni	8
Fattore K2	9
Unità	9
CO massimo	9
Velocità dell'aria	9
Hold - Min/Max	9
Calcolo	9
Punto / Media per punti	9
Media automatica	9
Punto automatico / Media per punti	10
Configurazione	10
Tipo di termocoppia	10
Display	10
Unità	10
Integrazione	10
Compensazione	10
Sistema di pressione	10
Valvola solenoide	10
Registrazione	11
Parametri	12
Lingua	12
Data / Ora	12
Suoni	12
Spegnimento automatico	12
Memorizzazione con frequenze radio	13
Contrasto	13
Retroilluminazione	13
Codice di sicurezza	13
Codice	13
Download dei dati	12
<b>V – Informazioni generali</b>	<b>13</b>
Info menù	13
Manutenzione	14
Garanzia	14

## Caratteristiche tecniche

## Modulo di pressione

**Sensore piezoresistivo**

Sovrapressione consentita  $\pm 500$  Pa : 250 mbar  
 Sovrapressione consentita  $\pm 2,500$  Pa : 500 mbar  
 Sovrapressione consentita  $\pm 10.000$  Pa : 1,200 mbar  
 Sovrapressione consentita  $\pm 500$  mBar : 2 bar  
 Sovrapressione consentita  $\pm 2,000$  mBar : 6 bar

## MP200 Collegamenti (Vedere p.6)

## Display

Display grafico 128x128 pixel  
 Dim. 50 x 54 mm, retroilluminazione blu,  
 Display con 6 misure (incluse 4 simultanee)

## Custodia

ABS antiurto  
 IP54

## Tastiera

Rivestita di metallo, 5 tasti, 1 joystick

## Conformità

Compatibilità elettromagnetica  
 (come da NF EN 61326-1)

## Alimentazione

4 batterie alcaline 1,5V LR6

## Ambiente di utilizzo

Gas neutro

## Temperatura di lavoro

da 0 a  $+50^{\circ}\text{C}$

## Temperatura di stoccaggio

da  $-20$  a  $+80^{\circ}\text{C}$

## Spegnimento automatico

regolabile da 0 a 120 min


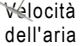
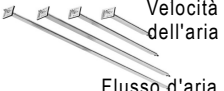




## Peso

340g

## Lingue

francese, inglese

## Specifiche


	Unità di misura	Range di misura	Precisione*	Risoluzione
<b>PRESSIONE</b>				
	Pa, mmH <sub>2</sub> O, In WG, mbar, hPa, mmHg, DaPa, kPa, bar, PSI	da 0 a $\pm 500$ Pa da 0 a $\pm 2,500$ Pa da 0 a $\pm 10.000$ Pa da 0 a $\pm 500$ mbar da 0 a $\pm 2,000$ mbar	$\pm 100$ Pa : $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 0.8$ Pa, oltre $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 1.5$ Pa, $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 2$ Pa $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 10$ Pa $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 0.5$ mbar $\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 2$ mbar	0.1 Pa da $-100$ a $+100$ Pa, 1 Pa oltre 1 Pa 1 Pa 0.1 mbar 1 mbar
<b>TUBO DI PITOT</b>				
 Velocità dell'aria	m/s, fpm, Km/h, mph	da 2 a 5 m/s da 5.1 a 100 m/s	$\pm 0.3$ m/s $\pm 0.5\%$ del valore di misura $\pm 0.2$ m/s	0.1 m/s 0.1 m/s
Flusso d'aria	m <sup>3</sup> /h, cfm, l/s, m <sup>3</sup> /s	da 0 a 99,999 m <sup>3</sup> /h	$\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 1\%$ PE	1 m <sup>3</sup> /h
<b>ALI DI MISURA DEBIMO</b>				
 Velocità dell'aria	m/s, fpm, Km/h, mph	da 4 a 20 m/s da 21 a 100 m/s	$\pm 0.3$ m/s $\pm 1\%$ del valore di misura $\pm 0.1$ m/s	0.1 m/s 0.1 m/s
Flusso d'aria	m <sup>3</sup> /h, cfm, l/s, m <sup>3</sup> /s	da 0 a 99,999 m <sup>3</sup> /h	$\pm 0.2\%$ del valore di misura $\pm 1\%$ PE	1 m <sup>3</sup> /h
<b>CORRENTE / TENSIONE</b>				
	V, mA	From 0 to 2.5 V From 0 to 10 V From 0 to 4/20 mA	$\pm 2$ mV $\pm 10$ mV $\pm 0.01$ mA	0.001 V 0.01 V 0.01 mA
<b>TERMOCOPPIA (vedere sezione relativa)</b>				
	$^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{F}$	K: da $-200$ a $1,300^{\circ}\text{C}$ J: da $-100$ a $750^{\circ}\text{C}$ T: da $-200$ a $400^{\circ}\text{C}$	$\pm 1.1^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0.4\%$ Valore di misura** $\pm 0.8^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0.4\%$ Valore di misura** $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ o $\pm 0.4\%$ Valore di misura**	0.1 $^{\circ}\text{C}$ 0.1 $^{\circ}\text{C}$ 0.1 $^{\circ}\text{C}$
<b>CO / Temperatura</b>				
 Temp. CO	$^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{F}$ ppm	da $-20$ a $+80^{\circ}\text{C}$ da 0 a 200 ppm da 200 a 500 ppm	$\pm 0.3\%$ del valore di misura $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ $\pm 3$ ppm $\pm 1.5\%$ del valore di misura	0.1 $^{\circ}\text{C}$ 0.1 ppm
<b>Perdita di gas</b>				
	ppm %LEL %VOL	da 0 a 10 000 ppm (GPL : 0-1800) da 0 a 20%LEL da 0 a 1%VOL	$\pm 20\%$ del valore di fondo scala con $20^{\circ}\text{C}$ al 65 %HR $\pm 5$ %HR	1 ppm 0,01 %LEL 0,001 %VOL

\*I valori di precisione indicati in questo documento sono stati estrapolati in condizioni di laboratorio e possono essere garantiti per misure rilevate a pari condizioni, o con la compensazione necessaria.

\*\*La precisione è espressa sia attraverso un range di scostamento in  $^{\circ}\text{C}$  che attraverso una percentuale del valore relativo. Viene considerato solo il valore maggiore.

### Descrizione


#### Vista dall'alto

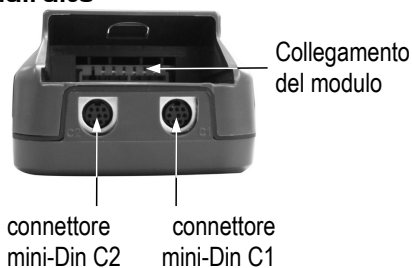

#### Vista laterale



#### Display grafico

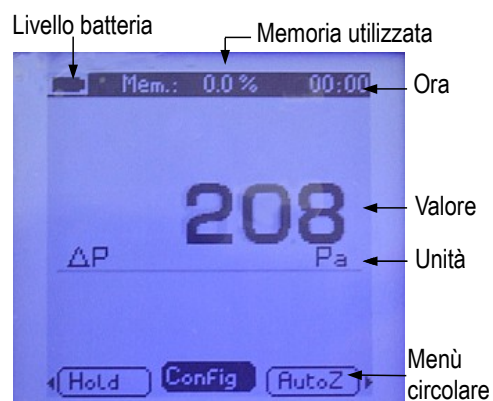

#### Tastiera



### Collegamenti



#### Moduli di misura intercambiabili

I moduli intercambiabili con sistema Smart-plus vengono automaticamente riconosciuti quando connessi allo strumento.

##### 1. Modulo di corrente/tensione



Consente misure di corrente o voltaggio nei canali **V/A1** o **VA/2** con cavi di ingresso di corrente/voltaggio o morsetti di amperometro.

##### 2. Modulo di pressione



Consente misure differenziali di pressione, velocità dell'aria e flusso d'aria con il **tubo di Pitot** o **Debimo** con due ingressi di pressione (- e +) e misure di temperatura di termocoppia sul canale **Tc1** con fili di sonde termocoppia equipaggiate di un connettore in miniatura maschio.

##### 3. Velocità dell'aria con il tubo di Pitot: Modulo di pressione + tubo di Pitot (opzionale)

(+) Pressione statica PS  
(-) Pressione statica PT

**Pressione dinamica = PT - PS**



#### Sonde a filo con sistema Smart-plus

Le sonde a filo con sistema Smart-plus vengono riconosciute automaticamente quando connesse allo strumento.



connettore mini-Din **C2**

connettore mini-Din **C1**

La sonda CO/temp. è connessa ai connettori mini-DIN **C1** e/o **C2**



Connettore di sicurezza Mini-Din



Cavo retrattile lg. 450 mm, Fino a 2.4 m.

## Accensione



Inserire il codice con il tastierino direzionale.  
(se la protezione è attiva)

◀ ▶ e ▲ ▼

OK




Infos ↔ Probe ↔ Params

Selezionare un sotto-menù con i tasti di accesso o con le frecce ◀ ▶

OK

## Connessione sonda

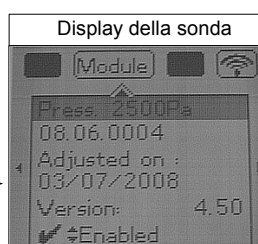

Selezionare una connessione con i tasti destro o sinistro ◀ ▶


Le connessioni possono essere attivate o disattivate con ▲ o ▼

Infos ↔ Measure ↔ Params

Selezionare una sotto-funzione con i tasti d'accesso o con le frecce ◀ ▶

Ritorno alla schermata precedente

## Misurazioni

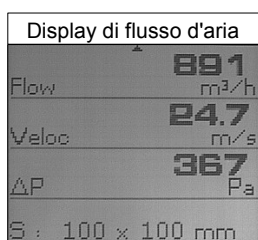

Selezionare una sotto-funzione con i tasti d'accesso o con le frecce ◀ ▶

Rec. ↔ Probe ↔ Hold ↔ Config ↔ AutoZ  
Alarms ↔ Params ↔ Airflow ↔ Veloci. ↔ Avg.

Rec. ↔ Probe ↔ Hold ↔ Config ↔ AutoZ  
Alarms ↔ Params ↔ Veloci. ↔ Press ↔ Area ↔ Avg.

Rec. ↔ Probe ↔ Hold ↔ Config ↔ AutoZ  
Alarms ↔ Params ↔ Airflow ↔ Press ↔ Avg.

OK

## Comunicazione interrotta



Controllare la connessione della sonda



## Menù della sonda

Le sonde a filo e moduli con sistema Smart-plus vengono automaticamente riconosciuti alla prima connessione.

 
Il menù della sonda appare solo quando vengono connessi le sonde e i moduli. Questo menù permette di visualizzare informazioni riguardanti la sonda inserita in **C2**, il **modulo**, **C1** o con **connessione wireless**. (Vedere « Collegamenti » p 6 per maggiori informazioni).

### Le informazioni disponibili sono:

<sup>35</sup><sub>17</sub> Tipo di sensore, numero seriale, data dell'ultima calibratura o regolazione, stato delle sonda (abilitata o disabilitata).

Nella modalità abilitata, la sonda è connessa, la misura è rilevata e il valore è visualizzabile.

Nella modalità disabilitata, la sonda è connessa, la misura non è rilevata e il valore non è visualizzabile.





## Funzioni

### Pressione

Accedere alla funzione **Pressione** attraverso il tasto **Pressure**. Con la funzione Pressione è possibile accedere alle seguenti sotto-funzioni:

 - **Stop** - vedere Velocità dell'aria
- **Config.** (Configurazione) – vedere Velocità dell'aria
- **Params** (Parametri) – vedere Velocità dell'aria
- **Avg.** (Media) – vedere Velocità dell'aria
- **Rec** (Registrazione) – vedere Velocità dell'aria

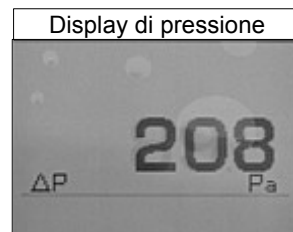

### AutoZ

Questa sotto-funzione permette di compensare ogni deviazione a lungo termine dell'elemento rilevato attraverso una modifica manuale dello zero.

 

Per la misurazione del modulo  $\pm 500$  Pa, la valvola solenoide compie un'autocalibratura. Una volta premuto il tasto **Autoz**, lo zero è riportato al suo valore. Questa funzione può essere portata a termine anche attraverso la funzione della valvola solenoide.

Per gli altri moduli di misura, l'autocalibratura è portata a termine disconnettendo i due collettori di pressione del sensore, e premendo successivamente il tasto **Autoz**.

## FLUSSO D'ARIA

Accedere alla funzione **Flusso d'aria** attraverso il tasto **Airflow**. Con la funzione **Flusso d'aria**, è possibile accedere alle seguenti sotto-funzioni:

- **Stop** – vedere Velocità dell'aria
- **Area**
- **Config.** (Configurazione) – vedere Velocità dell'aria
- **Params** (Parametri) – vedere Velocità dell'aria
- **Avg.** (Media) – vedere Velocità dell'aria
- **Rec** (Registrazione) – vedere Velocità dell'aria

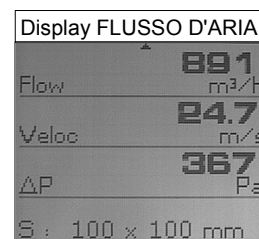

### Area

#### <sup>35</sup><sub>17</sub> Tipo di condotto

Per selezionare il **tipo** di sfiato premere **OK** o ►.

Selezionare **Lx W** o **Diam** o **K factor** con le frecce ▲ e ▼. Confermare con **OK**. Se il fattore K è selezionato, è necessario inserire il valore. E' possibile selezionare un fattore K già registrato scegliendo con ▲ e ▼. Confermare con **OK**. Questo fattore può essere modificato scegliendo con ▲ e ▼, e poi confermando con **OK** o ►. Selezionare **Modify** con **OK** o ►. Inserire il fattore attraverso le frecce ▲ e ▼. Confermare con **OK** o ►.

#### <sup>35</sup><sub>17</sub> Dimensioni

Premere ► o **OK** per entrare nella sotto-funzione **Sizes**. E' possibile scegliere uno sfiato dell'aria già registrato, scegliendo con le frecce ▲ e ▼. Confermare con **OK** o ►. Questo sfiato dell'aria può essere modificato selezionandolo con le frecce ▲ e ▼, e poi confermando con **OK** o ►. Selezionare **Modify** con **OK** o ►. Inserire le dimensioni attraverso l'uso delle frecce ▲ e ▼. Confermare con **OK** o ►.



<sup>35</sup><sub>17</sub> **Fattore K2**

Premere ► o **OK** per entrare nella sotto-funzione **K2 factor**. Selezionare rispettivamente **ON** o **OFF** con ▲ e ▼ per abilitare o disabilitare questa funzione. Confermare con **OK**.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Unità**

Per selezionare l'unità premere **OK** o ►.

Selezionare **mm** o **in** con le frecce ▲ e ▼. Confermare con **OK**.

**CO massimo**

La modalità CO è disponibile quando è connessa una sonda CO/Temperatura.

E' possibile accedere a questa funzione selezionando Co massimo con il tasto d'accesso **COmax**.

Il CO è misurato in un periodo modificabile, il valore massimo misurato in questo periodo è chiamato **CO max**. Quando il culmine CO è selezionato, viene visualizzato il periodo (30 secondi predefiniti). Premere **Valid.** per far partire la misurazione. Quando termina il conto alla rovescia, il CO massimo viene visualizzato.

Per modificare il periodo, premere **Period** con i tasti di accesso. Modificare il tempo con le frecce ▲ e ▼.

Confermare con **OK** o ►.

**Velocità dell'aria**

Accedere alla funzione **Velocità dell'aria** attraverso il tasto **Veloci.**. Con la funzione **Velocità dell'aria**, è possibile accedere alle seguenti sotto-funzioni :

 
- **Stop**
- **Config.** (Configurazione)
- **Params** (Parametri)
- **Avg.** (Media)
- **Rec** (Registrazione)

**Hold - Min./Max.**

Premere 1 volta per selezionare la funzione **HOLD**: le misure vengono congelate sul display.

Premere 2 volte per selezionare la funzione **Min-Max**: visualizzazione dei valori massimo e minimo.

Premere 3 volte: ritorno alle misurazioni.

**Media**

Premere ► o **OK** per entrare nella sotto-funzione **Average**. Con ▲ e ▼, è possibile selezionare: **punto/media per punti**, **auto**, **punto/punto automatico**. Confermare con **OK** o ►.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Punto / media per punti**

Questa funzione permette di calcolare il valore medio dei vari punti selezionabili.

I **numeri dei punti selezionati** e i **parametri** attraverso i quali il calcolo è portato a termine, sono visualizzati

Per aggiungere un nuovo punto di misura a questo calcolo, premere **OK** per confermare.

Se cliccate sull'**icona della media**, i valori max e min, la deviazione standard, la media di ogni canale e i numeri dei punti di misura verranno visualizzati. Se volete visualizzare tutti i valori, selezionare **Visu.** e scorrere con ▲ e ▼.

<sup>35</sup><sub>17</sub> **Media automatica**

Questa funzione permette di calcolare un valore medio calcolato dal dispositivo in un intervallo di tempo stabilito.

Il **timer** è visualizzato. Selezionare **Start** con i tasti d'accesso per far partire la misurazione.

Se cliccate sull'**icona della media**, i valori max e min, la deviazione standard, la media di ogni canale e il tempo scelto verranno visualizzati.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Punto automatico/media per punti**

Questa funzione permette di calcolare il valore medio dei vari punti calcolati in precedenza, su una durata precedentemente stabilita.

E' necessario: fare clic sull'icona **Period**. Selezionare **minuti** o **secondi** con le frecce ▲ e ▼.

Scorrere le cifre con ▲ e ▼. Confermare con **OK**. Il numero dei punti è visualizzato. Premere **Ok** per far partire la misurazione.

Se cliccate sull'icona della **media**, i valori max e min, la deviazione standard, la media di ogni canale e i numeri dei punti di misura verranno visualizzati.

E' possibile visualizzare ogni punto di misura cliccando su **Visu**.

**Configurazione**

**Se usate la sonda termocoppia, è necessario inserire il tipo nella sotto-funzione Configurazione.**

**La sotto-funzione Configurazione permette di:**

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare il tipo di termocoppia**

Cliccare **OK** o ► per entrare nella sottofunzione: apparirà una lista di termocoppie disponibili ( K, J or T).

Selezionare il tipo con ▲ e ▼. Confermare con **OK**.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare il display**

Usare la freccia ► o cliccare su **OK** per entrare nella sotto-funzione. Selezionare il canale con ▲ e ▼ e poi confermare con **OK**. Usare ▲ o ▼ per selezionare **ON** (visualizzato) o **OFF** (non visualizzato) e successivamente confermare con **OK**.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare l'unità**

Cliccare su **OK** o ► per selezionare la sotto-funzione: apparirà una lista di unità disponibili. Selezionare l'unità richiesta con ▲ e ▼. Confermare con **OK**.

Cliccare su **Esc** per ritornare alla schermata precedente.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare l'integrazione**

Il coefficiente di integrazione permette di regolare le misure ed evitare variazioni. Fare clic su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione: apparirà una lista di coefficienti (da 0 a 9). Selezionare il coefficiente richiesto con ▲ e ▼. Confermare con **OK**.

Coefficiente 0: nessuna integrazione, importante instabilità delle misure mostrate.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare la compensazione**

E' possibile modificare il valore della compensazione nella temperatura. Infatti, la velocità e il flusso d'aria con il tubo di Pitot e con le ali di Debimo sono calcolati ad una temperatura d'uso di +20°C. E' perciò necessario inserire la temperatura d'uso reale per ottenere risultati più precisi.

Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione. Selezionare + o – con ▲ e ▼ e passare alla prima cifra con ►. Inserire la prima cifra e passare a quella successiva con ►. Confermare con **OK**.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Selezionare il sistema di pressione (disponibile per le funzioni Velocità dell'aria e Flusso d'aria)**

Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione: apparirà una lista di sistemi di pressione disponibili (tubo di Pitot L, S, Debimo o altri). Selezionare il sistema desiderato con ▲ e ▼. Confermare con **OK**.

Se **Other** è selezionato, è necessario inserire un valore. Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione. Con ▲ e ▼, inserire la prima cifra e passare alla successiva con ►. Confermare con **OK**.

**<sup>35</sup><sub>17</sub>Valvola solenoide (disponibile con il modulo ± 500 Pa)**

Fare clic su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione. Selezionare rispettivamente **ON** o **OFF** con ▲ e ▼ per abilitare o disabilitare la funzione della valvola solenoide. Confermare con **OK** o ►. Quando la valvola solenoide è abilitata, si attiva ogni minuto.

## Registrazione

Il menù di registrazione permette la misura di un set di dati. E' possibile scegliere tra un set di dati pianificati o continui.

La capacità di memoria dello strumento arriva fino a **8,000** punti o a **50** set di dati.

### 1. Creare o lanciare un set di dati continui

Un set di dati continui può essere portato a termine usando MP200 ed è composto di punti di misura precedenti. L'operatore può scegliere un set di dati automatici o manuali, con un valore istantaneo o medio. Questi set di dati non possono essere impostati usando Datalogger-10 Software.

#### 1.1 Set di dati manuali



Un **set di dati manuali** è composto da punti di misura selezionati dall'operatore.

- Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sottofunzione.
- Selezionare **Manual** con ▲▼. Confermare con **OK**.
- Selezionare **Name** con ▲▼. Confermare con **OK** o ►. Inserire il nome del set di dati con le frecce ◀ ► e ▲ ▼. Confermare con **OK**.
- Per far partire la misurazione, cliccare su **OK** con i tasti d'accesso. Il numero di punti selezionati e i parametri vengono visualizzati.
- Per salvare il vostro set di dati fare clic su **Save** con i tasti d'accesso.

#### 1.2 Set di dati automatici

Un **set di dati automatici** è composto da punti di misura con un intervallo di tempo.

- Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione.
- Selezionare **Auto.** con ▲▼. Confermare con **OK**.
- Selezionare **Name** con ▲▼. Confermare con **OK** o ►. Inserire il nome del set di dati con le frecce ◀ ► e ▲ ▼. Confermare con **OK**.
- Inserire l'ora del set di dati e l'intervallo di tempo tra le due misurazioni selezionando **Period** con i tasti d'accesso. Selezionare **Duration** o **Interval** con ▲▼. Confermare con **OK**. Inserire i minuti e i secondi con le frecce ▲▼ (da 1 minuto a 24 ore per la durata e da 5 secondi a 10 minuti per l'intervallo). Confermare con **OK**.
- Selezionare **Start** per far partire il set di dati.

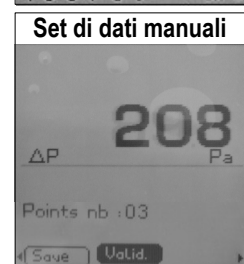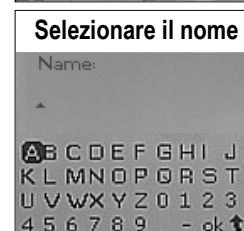

### 2. Lancio di un set di dati pianificati

Un set di dati pianificati è composto da alcune postazioni. Per ogni postazione, l'operatore può inserire un valore teorico e una tolleranza per controllare i parametri. La pianificazione deve essere fatta attraverso il software.

- Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione.
- Selezionare **Planned** con ▲▼. Confermare con **OK**.
- Scegliere il nome del set di dati con ▲▼. Confermare con **OK**.
- Selezionare la posizione con ▲▼. Confermare con **OK**.

### 3. Anteprima delle tabelle dei punti dei set di dati

E' possibile visualizzare le tavole dei punti dei set di dati rilevati dal dispositivo.

- a. Andare al menù **Recording**.
  - b. Selezionare **Display**. Cliccare su **OK** per confermare.
  - c. Selezionare **dataset name** con le frecce **▲e▼**. Cliccare su **OK** per confermare.
- Verrà visualizzata una schermata riassuntiva dei set di dati selezionati. Da questa schermata è possibile :
- Selezionare altri set di dati usando le frecce **◀** e **▶**.
  - Visualizzare i dati di altri canali usando le frecce **▲e▼**.

Sommario dei set di dati	
Mem.: 2.4 %	14:41
NDCL	
Points nb :	40
Dataset	Manual
Begin :	
29.01.2009 - 16h35m07	
End :	
29.01.2009 - 16h35m34	
Meas.	

- d. Cliccare su **Measure** per visualizzare la tabella dei valori dei set di dati selezionati.
- Da questa schermata è possibile:
- Consultare i valori della tabella dei punti dello stesso canale, premendo **Prev.** o **Next**.
  - Cambio dei canali con le frecce **◀e▶**.
  - Ritorno al sommario del set di dati premendo **Visu**.

Tabella di set di dati			
Mem.: 2.4 %	08:53		
1VA	m <sup>3</sup> /h		
01	-250.00	11	-250.00
02	-250.00	12	-250.00
03	-250.00	13	-250.00
04	-250.00	14	-250.00
05	-250.00	15	-250.00
06	-250.00	16	-250.00
07	-250.00	17	-250.00
08	-250.00	18	-250.00
09	-250.00	19	-250.00
10	-250.00	20	-250.00
Préc.		Visu.	
		Suiv.	

### 4. Cancellare tutti i set di dati

Selezionare **Delete** con **▲e▼**. Confermare con **OK**.

#### Parametri

#### <sup>35</sup><sub>17</sub>Lingua

Cliccare su **OK** o **▶** per entrare ed apparirà una lista di lingue disponibili.  
Selezionare la lingua con le frecce **▲e▼** e confermare con **OK**.

#### <sup>35</sup><sub>17</sub>Data/ ora

Cliccare su **OK** o **▶** per entrare nella sotto-funzione. Inserire il giorno con **▲e▼** e passare alla cifra successiva con **▶**. Ripetere questa operazione per il mese, l'anno, l'ora e i minuti. Confermare con **OK**.

#### <sup>35</sup><sub>17</sub>Suoni

Questa sotto-funzione permette di abilitare o disabilitare i suoni della tastiera. Cliccare su **OK** o **▶** per entrare nella sotto-funzione. Selezionare rispettivamente **ON** o **OFF** con **▲e▼** per abilitare o disabilitare il suono.  
Confermare con **OK**.

#### <sup>35</sup><sub>17</sub>Spegnimento automatico

Questa sotto-funzione permette di abilitare lo spegnimento automatico e di inserire il timer in minuti. Cliccare su **OK** o **▶** per entrare nella sotto-funzione. Selezionare, con **▲e▼**, **OFF** per disabilitare lo spegnimento automatico o per inserire il timer (da 15 a 120 minuti).  
Confermare con **OK**.

### <sup>35</sup><sub>17</sub>Memorizzazione con frequenze radio

Questa sotto-funzione permette di abilitare o disabilitare the **RF Logging**. Cliccare su **OK** o ► per entrare in questa sotto-funzione. Selezionare rispettivamente **ON** o **OFF** con ▲e▼ per abilitare o disabilitare questa funzione. Confermare con **OK**.

### <sup>35</sup><sub>17</sub>Contrasto

Questa sotto-funzione permette di modificare il contrasto. Cliccare su **OK** o ► per entrare. Selezionare il livello di contrasto (da 0 a 9 o **AUTO**) con ▲e▼. Confermare con **OK**.

### <sup>35</sup><sub>17</sub>Retroilluminazione

Questa sotto-funzione permette di modificare la retroilluminazione. Cliccare su **OK** o ► per entrare. Selezionare il livello di retroilluminazione (da 0 a 9 o **AUTO**) con ▲e▼. Confermare con **OK**.

**Se selezionate AUTO, MP200 regola automaticamente la retroilluminazione a seconda della luminosità dell'ambiente.**

### <sup>35</sup><sub>17</sub>Codice di sicurezza

Questa sotto-funzione permette di abilitare o disabilitare il **codice di sicurezza**. Cliccare su **OK** o ► per entrare nella sotto-funzione. Selezionare rispettivamente **ON** o **OFF** con ▲e▼ per abilitare o disabilitare questa funzione. Confermare con **OK**.  
Se il codice di sicurezza è abilitato, apparirà il menù del codice.

### <sup>35</sup><sub>17</sub>Codice

Questa funzione permette di inserire il **codice di sicurezza**. Cliccare su **OK** o ► e il codice apparirà. Inserire la prima cifra del codice con ▲e▼ e passare alla successiva con ►. Confermare con **OK**.

## Download dei dati

Vedere il manuale di istruzioni di DataLogger-10 capitolo III – Read device pag 6.

## V – Informazioni generali

### Info menù

Questo menù permette di visualizzare il numero seriale dello strumento e la versione firmware.

### Batterie

Quando l'indicatore delle batterie lampeggia è consigliato cambiare le batterie:

1. Rimuovere il coperchio nel retro dello strumento.
2. Rimuovere le batterie
3. Inserire batterie nuove (AA-LR6 1,5V) rispettando la polarità corretta all'interno della custodia.
4. Riposizionare il coperchio.



### Manutenzione

KIMO compie calibrature, modifiche e manutenzione di tutti i vostri strumenti per garantire un livello costante di qualità delle vostre misurazioni. Per quanto riguarda le norme di assicurazione della qualità, consigliamo che gli strumenti vengano controllati una volta all'anno.

### Garanzia

Gli strumenti KIMO sono garantiti per un anno per qualsiasi difetto di fabbrica (per la valutazione è necessaria la restituzione al nostro servizio post-vendita).



**ASCISSE s.r.l.**

**Via F. A. Pigafetta 30  
00154 Roma**

**Tel.065741292**

**[www.ascisse.it](http://www.ascisse.it)**







Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.